

# Heizung schwach

## Symptom

Auch nach mehreren Kilometern Fahrt ist die Heizleistung gering. Die Wassertemperatur-Anzeige am Zusatzinstrument bleibt dabei unter 80°C.

## Ursache

Defekter Thermostat. Der Smart Roadster besitzt einen kleinen und einen grossen Kühlkreislauf. Sobald das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur erreicht hat öffnet der Thermostat die Verbindung zum grossen Kühlkreislauf. Durch einen defekten Thermostaten ist durchgehend nur der grosse Kühlkreislauf aktiv.

## Lösung

[Tausch des Thermostaten](#) (Teilenummer A 160 200 03 15).

---

Portal: [Portal Defekte](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/452/defekt/heizung\\_schwach?rev=1551082089](https://www.smart-wiki.net/452/defekt/heizung_schwach?rev=1551082089)

Last update: **2019/02/25 08:08**

